



ÁTÉPÍTŐ KÉSZLET

SZERELÉSI UTASÍTÁS WP/WRP/WE/WRE 11/14/18

Figyelem: – Győződjön meg arról, hogy a készülék és a gázvezeték fo elzáró csapja el van zárva.

ÁTÉPÍTÉS FÖLDGÁZ – PB-GÁZ


1. Szerelje le a gyújtóégot a foégorol (1. ábra, „A”).
2. Csavarja ki a 3 csavart a gázszelep fedeléből és vegye le a fedelet (2. ábra, „E”).
3. Cserélje ki a fo szelepet (2. ábra, F), és ha szükséges, a tömítést is (2. ábra, „H”).
4. Rakja be a fo szelepet a rugóval a megfelelő helyre és zárja le a gázszelepet a fedéllel.
5. A két rögzítő csavar kicsavarásával oldja meg a foégot és vegye le a gázszelről (3. ábra, „I”).
6. Cserélje ki a gyújtó fűvókát (2. ábra, „G”).
7. A csavarok kicsavarása után szedje szét a foégo két felét (3. ábra, „K”).

8. Cserélje ki a fűvókákat (3. ábra, „1” és „2”). A szerelést a muszaki leírásnak megfelelően végezze. **Ügyeljen arra, hogy kétféle típusú fűvóka létezik (lásd a táblázatot).** Szerelje össze a foégo két felét, és ha szükséges, cserélje ki a tömítogyurut a csatlakozó cso és az armatúra között (3. ábra, „D”).


9. Az oldalsó csavarokat becsavarva rakja vissza a foégot a gázszelre. Megjegyzés: szükség esetén cserélje ki a csatlakozásnál az O-gyurut (3. ábra, „C”).

10. Szerelje fel a gyújtóégot a foégore.



11. A készülék típustáblájára jegyezze fel a gáz fajtáját, ragassza fel az átépítő készlethez mellékelt címkét.

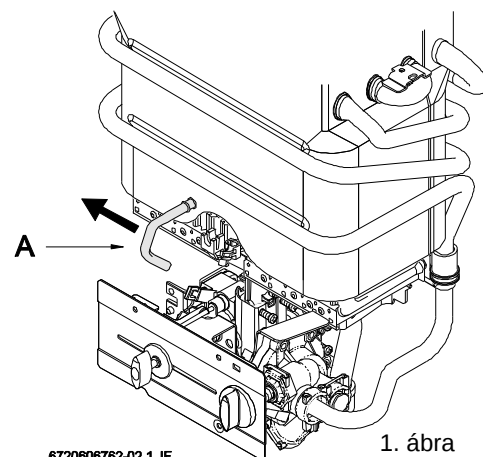

1. ábra

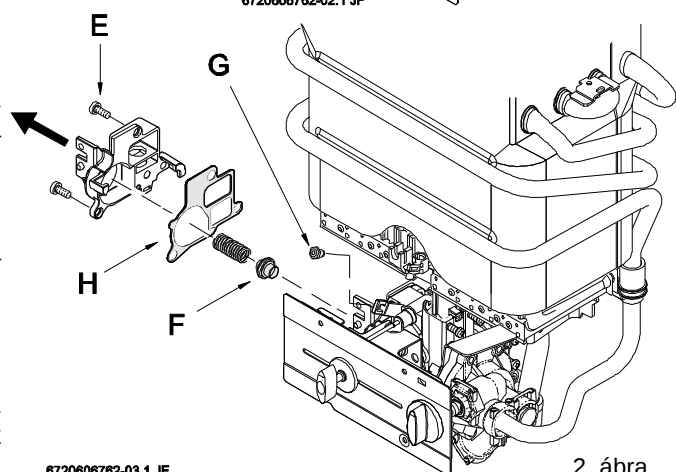

2. ábra

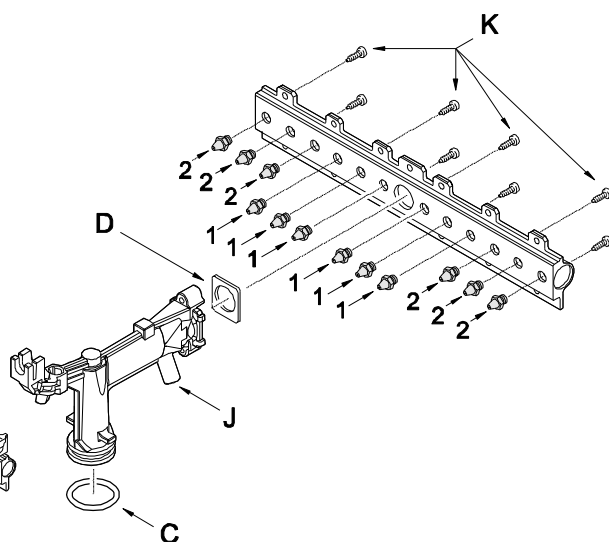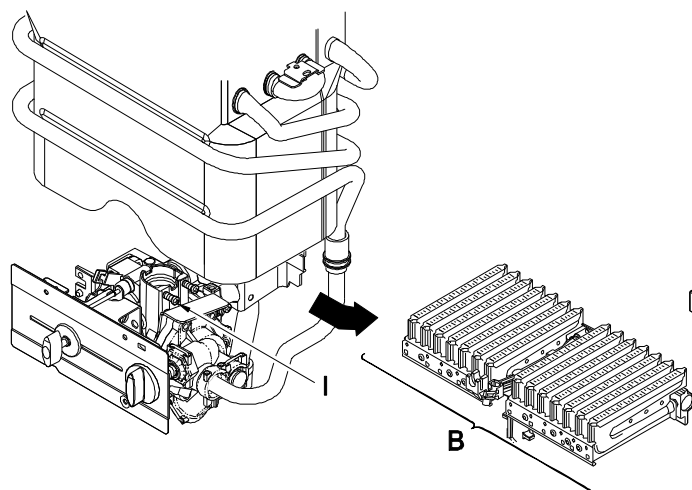

Készülék	Fűvóka jel	
	1	2
WR11	70	72
WR14	72	75
WR18	70	75

6720606762-04.1 JF

3. ábra


A szivárgás ellenőrzése:

1. Nyissa ki a gázcsapot.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Ellenőrizze a készülék és a gázvezeték csatlakozásainak tömörségét.

Beállítás

A maximális gázáram beállítása

1. Csavarja ki a záró csavart az égo gázcsatlakozásánál (3. ábra, „J”) és csatlakoztassa a manométert.
2. Vegye le a védosapkát az „L” csavarról.
3. Helyezze üzembe a készüléket és állítsa a teljesítményszabályozó kart a jobb végállásba (maximális állás).
4. Állítsa be a nyomást az „L” csavarral (4. ábra) a mellékelt táblázatnak megfelelően.
Ha a szükséges égonyomás nem érhető el, ellenőrizze az 5. pontot.
5. Rakja vissza a védosapkát az „L” csavarra.

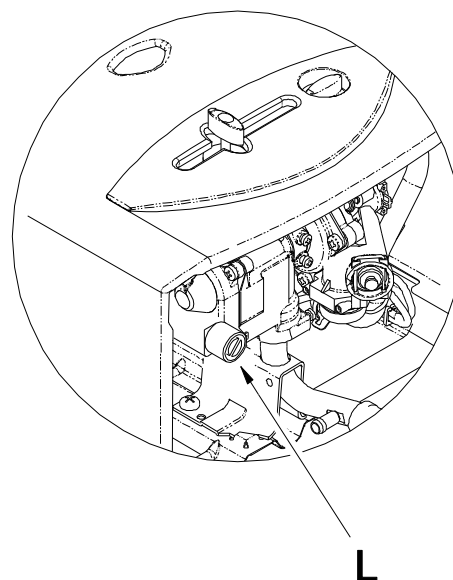


6720606762-05.1 JF

4. ábra

A minimális gázáram beállítása (csak a W jelű készülékeknél)

1. Indítsa el a készüléket a teljesítményszabályozó csúszkát a bal oldalra állítva (minimális állás).
2. Állítsa be a nyomást az „M” csavarral (6. ábra). A láng méretének a felére kell csökkennie a maximális (maximális teljesítmény melletti) lángmagassághoz képest.

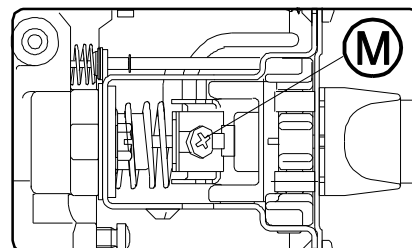

6720606762-01.1JS

5. ábra

Készülék	Égonyomás
W/WR11	34,0 mbar
W/WR14	33,1 mbar
W/WR18	31,3 mbar